

## **A Kambala keményfából készített, vízzáró bevonattal ellátott dézsazuhanyok kezelési útmutatója:**

- A dézsazuhanynak egy zárt, lehetőség szerint fűtött szobában kellene állnia, mely UV- fénytől védett. ( kivétel: időjárásálló, kültéri kivétel)
- Egy új dézsazuhanyt leg korábban 1-3 héttel a gyártás után lehet vízzel feltölteni.
- Az első feltöltés előtt és legalább 2 x évente, ha a dézsa több mint 4 hétig nem volt feltöltve, feltétlenül ellenőrizni kell a vaspánt feszességét. A dézsazuhany kifogástalan állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni. Mindenféle hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, hogy a következő károkat elkerüljük.
- A vízzáró bevonat meghibásodását azonnal ki kell javítani, hogy a dézsa falának belsejét ne érje víz.
- A dézsazuhany ne legyen állandóan vízzel feltöltve. Egy feltöltés után a dézsában max. 12 óráig állhat a víz, ürítését követően a dézsát (pld. egy éjszakán át víz nélkül kell állni hagyni, hogy elkerüljük a fa nedvesség tartalmának ingadozását. Leengedés után a dézsazuhanyt szárazra kell törölni.
- A dézsazuhanyt rendszeresen ápolni kell. A kezelés elsősorban tisztántartásra vonatkozik. Tisztítás során kerülni kell a fára, lakkra és szilikonra veszélyes tisztító-, és fertőtlenítő szereket. Tilos a dézsazuhanyt sürolni.
- Fagyveszély esetén (kültéri kiviteleknel) a dézsazuhanyt ki kell üríteni.

### **Fontos tudnivalók:**

UV védelem: A kezeletlen fa, mely ki van téve az időjárásnak idővel elszürkül. A szabadban való kiállítást csak a kültéri, gyári kivitelek bírják! A beltéri dézsák gyári, belső oldali vízzáró bevonata nem bírja a kültéri használatot! A dézsazuhany az UV fénytől is kifakulhat.

A fa nedvesség tartalma: A fát mielőtt feldolgozzák kiszáritják. Az alkalmazott vízzáró bevonat vízszigetelő és ezzel a fa nedvesség tartalmának változását minimumra csökkenti.

SAUNA BAU 84 KFT.  
WWW.SAUNABAU.HU

H-2096 ÜRÖM, FŐ U. 1.

A fa nedvességének kritikus emelkedése, sértetlen vízzáró szigetelésnél csak 12 óránál tovább tartó vízfeltöltés esetén várható. Ha azt szeretnénk elérni, hogy a dézsa hosszú életű legyen, gondoskodnunk kell a fa nedvesség tartalmának minimális ingadozásától a fenti szabályok betartásával!

Az esetleges apró farepedések, a fa nedvességtartalmának ismételt növekedésével újra záródhatnak, ellenkező esetben a repedéseket ki kell szilikonnal tölteni és a vízzáró réteget ecsettel felújítani! A vízzáró réteg szükség esetén ecsettel felújítható! Erre vonatkozóan csak a gyártó eredeti vízzáró lakkanyaga alkalmas, más lakkok nem tapadnak megfelelően a felületen.


A vízkő okozta elszíneződésekért, vízutak elzáródásáért a gyártó nem vállal felelősséget!

Eme kezelési útmutatónak figyelembe vétele, feltétele a jótállás érvényességének!

SAUNA BAU 84 KFT.  
WWW.SAUNABAU.HU

H-2096 ÜRÖM, FŐ U. 1.



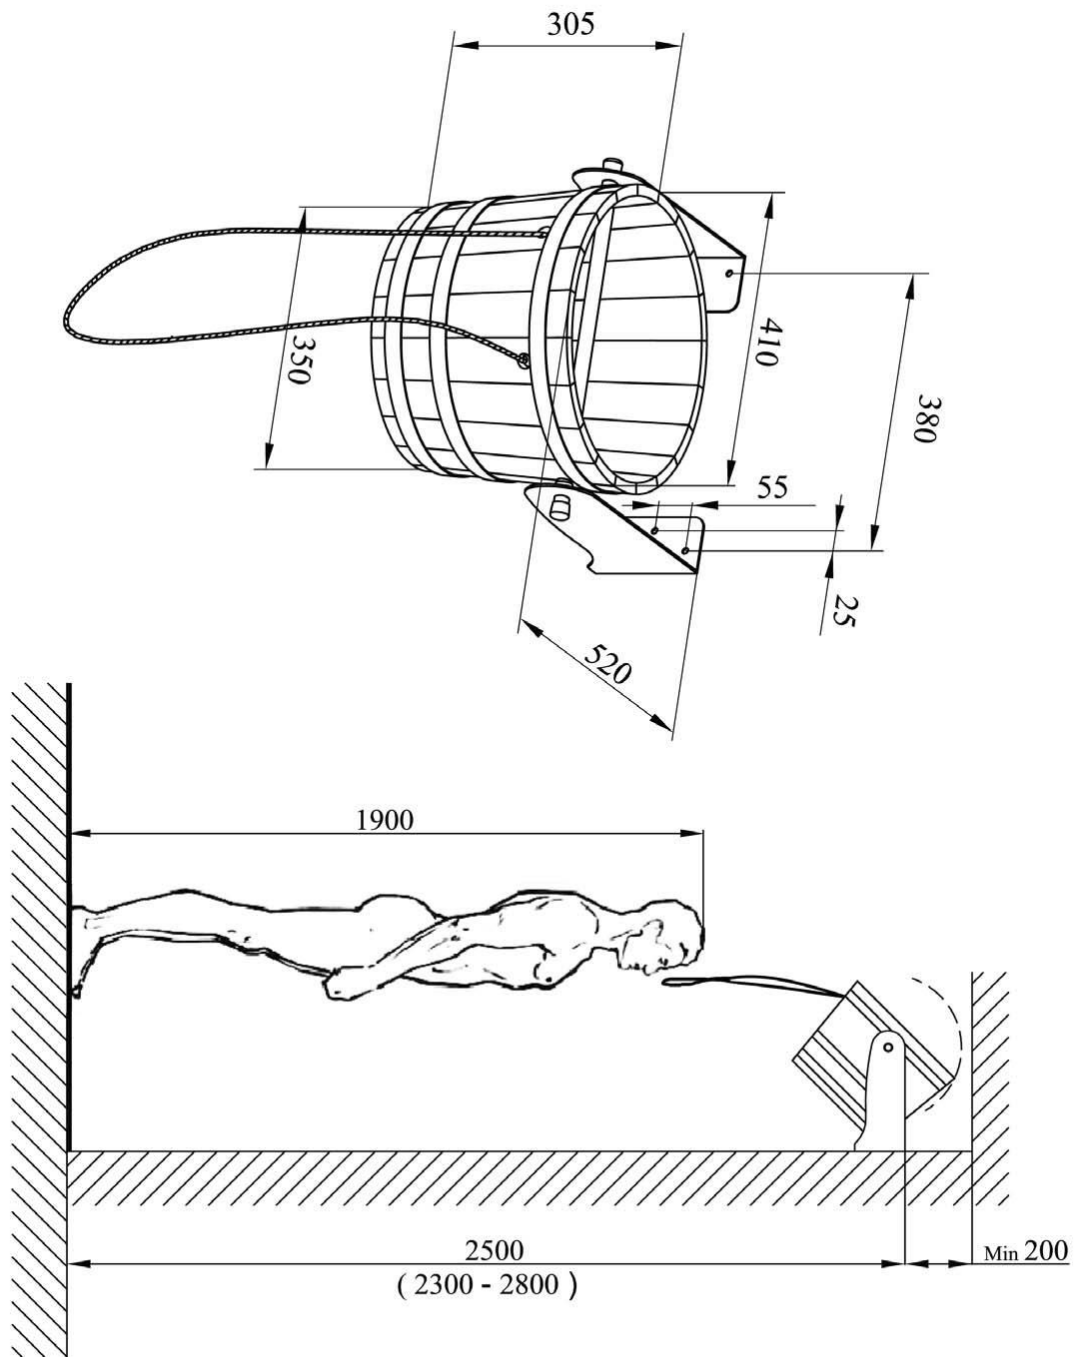

SZAUNA BAU 84 KFT.  
WWW.SAUNABAU.HU

H-2096 ÜRÖM, FŐ U. 1.

**AAA**  
Highest  
Creditworthiness

PÉNZÜGYILEG STABIL  
VÁLLALKOZÁS A  
BISNODE MINŐSÍTÉSE  
ALAPJÁN

**HARVIA**

Magyar Uszodatechnika Egyesület  
1999  
vállalkozók a fürdőkultúráért